


Référence	FT 013
Révision	1.3
Auteur	JP Viskovic
Date	03/02/2012
+ Support	http://support-omron.fr/

Connexion Ewon Eth/Terminal NS via SPMA

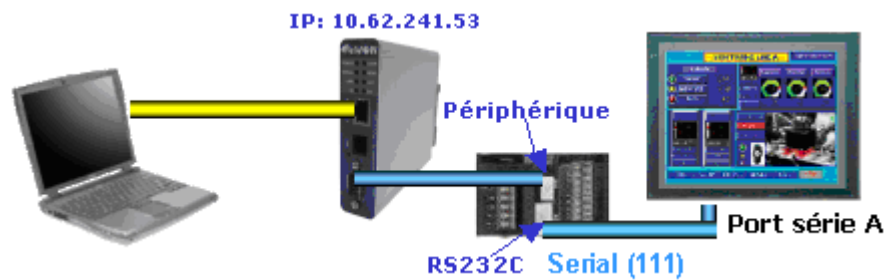

I. Configuration de l'Ewon

1. Dans le menu *Config E/S*, désactivez le serveur FINS.


Serveur d'E/S : FINS		Edit	Effacer
FINS config serveur d'E/S & passerelle			
Configuration passerelle			
Noeud serveur TCP FINS :	53	0..254, par défaut : 1	
Configuration de routage	Réseau FINS de destination :	111	Noeud relais :
Config des communications			
Taux de transfert (en Bauds) :	Désactivé	Par défaut : 9600	
Noeud série FINS :	0	0..254, par défaut : 0	
Topic A :	<input type="checkbox"/> Activé		
Nom du topic	A		
Protocole :	Série Fins	Par défaut : SERIAL	

2. Dans le menu *Config Système/Général/Port Com virtuel*, sélectionnez **RAW TCP**.


Général		Communication	
Paramètres principaux		Port COM : Port E/S (COM:1) Editer	
<ul style="list-style-type: none"> Général <ul style="list-style-type: none"> Identification Alarmes Date & heure Redémarrage Services réseau <ul style="list-style-type: none"> VCOM 			
Configuration du port COM virtuel 1			
Général			
Type de port :	Raw TCP		
Port TCP :	23		
Intervalle de signal de consultation	100		

II. Configuration de l'automate CS/CJ

1. Déclarez le réseau série 111 (Port A) dans la table de routage de l'automate

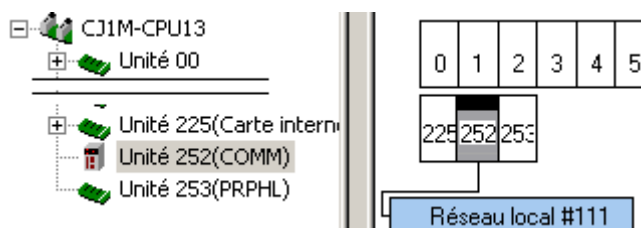


2. Sélectionnez le mode Toolbus 9600 dans les paramètres de l'API et positionnez le switch 4 sur ON (config utilisateur).

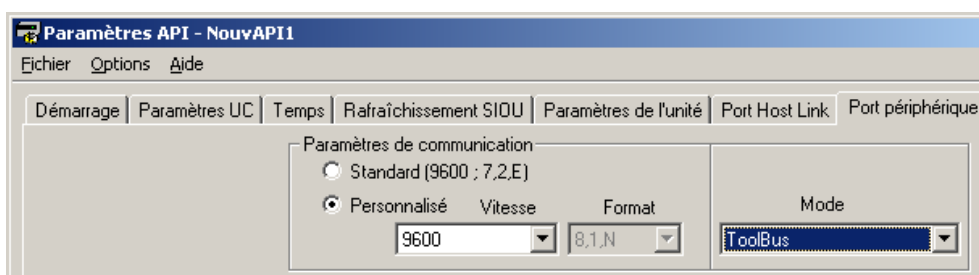


Attention : utilisez impérativement la vitesse 9600 Bps

III. Configuration de la Re-direction de port série du PC

A l'aide d'un re-directeur de port série tel que celui de <http://fabulatech.com>, nous allons re-router (encapsuler) la communication série et atteindre l'Ewon via son port virtuel qui procédera à l'opération inverse.

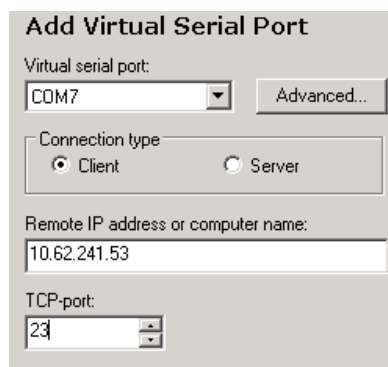


1. Déclarez un port virtuel sur le PC en mode **Client**
2. Spécifiez l'**adresse IP** de l'Ewon
3. ciblez le **port 23**
4. dans l'onglet protocole, sélectionnez **Raw data**

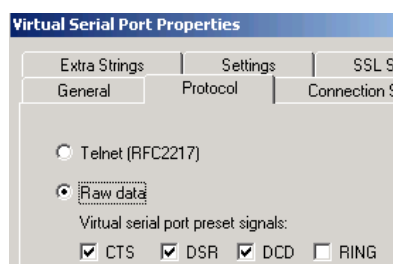


IV. Configuration de la connexion au terminal tactile NS

1. Configurez la méthode de connexion comme ci-dessous :

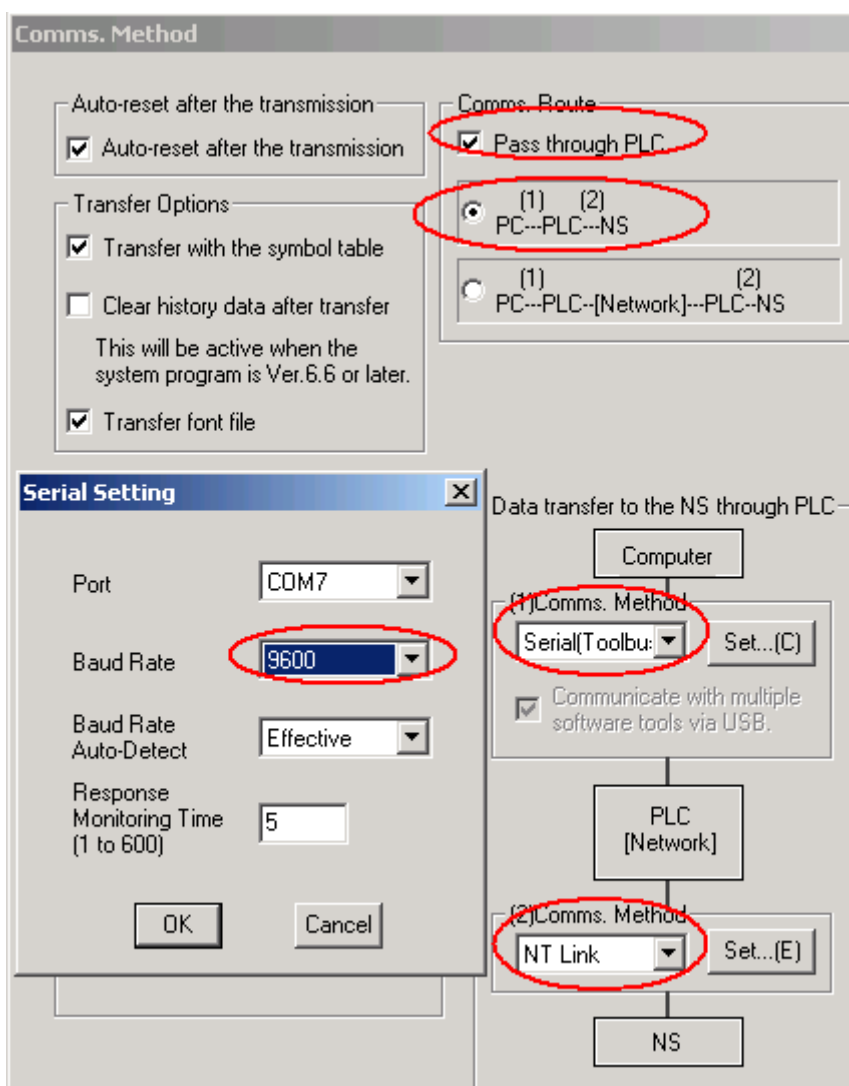

2. lancez le transfert

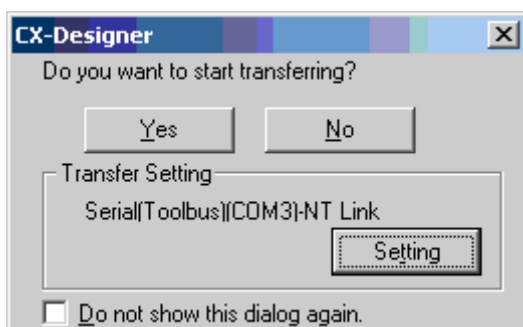

[Toutes les fiches techniques sur support-omron.fr](http://support-omron.fr)

FT001	Connexion SPMA (1 seul Point, Multiple-Accès aux équipements Omron)
FT002	Mise en œuvre du serveur Web Ewon
FT003	Connexion PC-API via Ewon en liaison RTC
FT004	Connexion PC-Modem-API
FT005	Connexion PC-API et NS-API via Bluetooth (avec adapt. Promi-SD OA)
FT006	Connexion PC-API via Wifi (avec adapt. WL-Dongle Acksys)
FT007	Transfert carte mémoire Compact Flash (CF)
FT008	Connexion Serial PC Link entre 2 CJ1M
FT009	Connexion Modbus RTU maître avec les cartes SCU
FT010	Connexion API-NS via ligne spécialisée (avec modem Gener)
FT011	Connexion PC-API via liaison PPP Ewon/Ethernet API
FT012	Connexion API en Modbus TCP avec cartes SCU + passerelle Acksys
FT013	Connexion PC-API-NS via Ewon Ethernet/terminal NS en SPMA
FT014	Méthodes de protection programme
FT015	Connexion/Configuration carte CS/CJ ETN21
FT016	Routage réseau FINS
FT017	Nombres réels
FT018	Connexion PC-NSJ série via Ewon
FT019	Connexion PC-API via modem routeur ADSL
FT020	Envoi de mail avec carte ETN21
FT021	Envoi de SMS avec modem GSM
FT022	Modbus RTU esclave sur automate CP1L
FT023	Communication série sur CP1L & CP1H
FT024	Adaptateur Ethernet CP1W-CIF41 (option dispo. sur série CP1L/CP1H)
FT025	Connexion Internet CS1/CJ1/NS via VPN Ewon
FT026	Les solutions de télémaintenance des automates Omron
FT027	Connexion Modbus aux variateurs V1000 (CP1L, SCU et terminaux NS)
FT028	Protocole MBUS
FT029	Installation d'une image disque sur un PC industriel Dyalox
FT030	Communication CS/CJ et Trajexia protocole FINS
FT031	Exemple Modbus maître sur carte SCU et bloc fonction
FT032	Entrées et sous-programmes interruptifs sur CJ1M
FT033	Tâche d'interruption cyclique et tâche coupure secteur
FT034	Carte interruptive CS/CJ-INT01
FT035	Connexion directe régulateur E5EN et NS5 (SAP)
FT036	Configuration d'un réseau d'esclave CP1L avec maître CJ1 + carte SCU
FT037	Mise en œuvre de l'afficheur CP1W-DAM01
FT039	Connexion à un CP1L via un NS en Ethernet
FT040	Mise en œuvre de la carte Automate pour PC CS1PC-PCI

	Fiches techniques (suite)
FT041	Client Modbus TCP vers esclaves Modbus RTU (exemple avec V1000)
FT042	Connexion NS et API via Ethernet
FT043	Echanges Inter-Automates Omron-Rockwell Logix 5550 via Ethernet/IP
FT044	Connexion CP1L à un régulateur E5CN via Compoway/F
FT045	Sauvegarde/Restauration des paramètres d'entrée/Sortie d'un GRT1
FT046	Mise à jour CX-One
FT047	Connexion distante CP1L via CJ1 + Ewon
FT048	Création/Modification de l'interface Web de Cx-Supervisor
FT049	Instructions Texte Structuré de Cx-Programmer
FT050	Mise en œuvre de la carte CS1PC-PCI
FT051	Connexion des Terminaux NQ à un API en RS485
FT052	L'instruction STUP
FT053	Client FTP sur carte CJ1W/CS1W-ETN21
FT054	Connexion Terminaux NS et NQ en NT-Link 1:N à un API
FT055	Les instructions réseaux SEND/RECV
FT056	Pilotage JUNMA pulse avec un automate CP1L
FT057	Connexion de plusieurs Cx-Supervisor via FinsGateway
FT058	Vitesse optimale du trapèze en fonction de Vmoy. (PLS2)
FT059	Connexion CAN CJ1W-CORT21 et balance DIGI-SENS type CAN-MUX
FT060	Communication Modbus RTU entre terminal tactile NQ et régulateur E5
FT061	Procédure d'arrêt simple et double sur barrière de sécurité